


改善箇所説明図

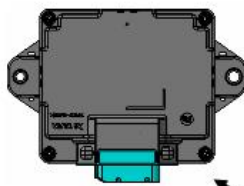

不具合発生箇所

VCMS（車両充電管理システム）

注: は措置する部品を示す。

VCMS（車両充電管理システム）において、設計検討が不十分なため、V2H（車両から住宅への電力供給）リレー制御回路内のTVS（過電圧遮断）ダイオードに不適切な仕様の部品が使用されており、当該ダイオードが焼損して電流が流れ続けることがある。そのため、車両起動用バッテリーの電力消費が継続し、最悪の場合、車両を始動できなくなるおそれがある。

対策内容

全車両、VCMS を対策品に交換する。