


改善箇所説明図

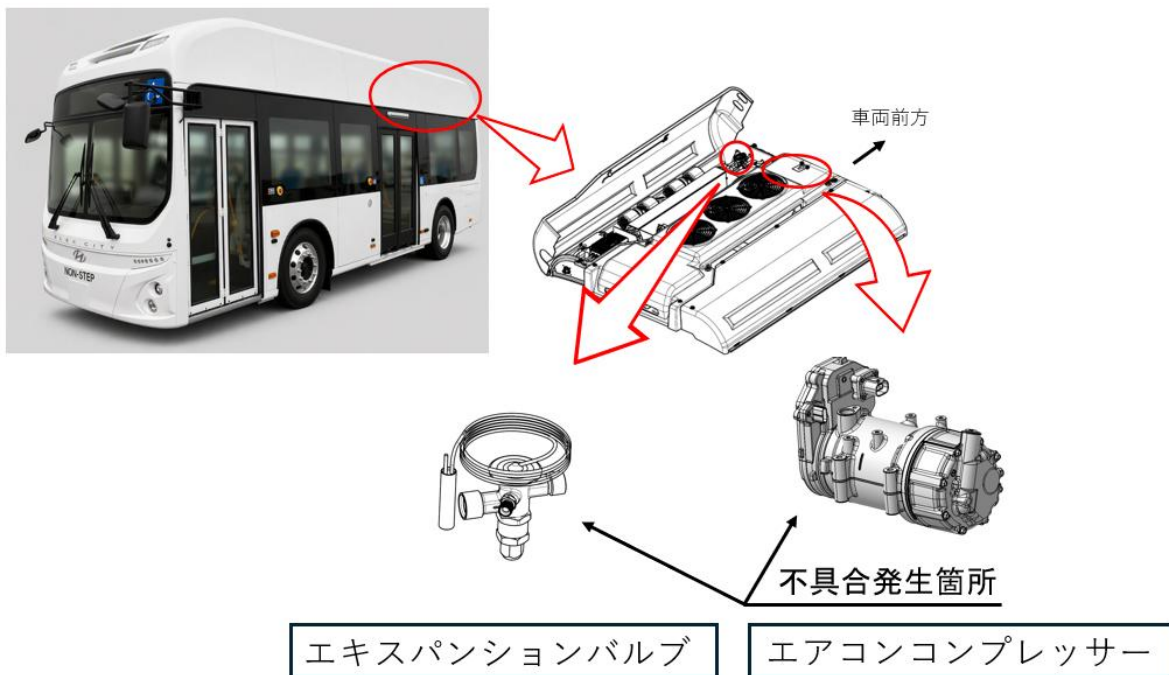

注: は措置する部品を示す。

エアコン装置において、エキスパンションバルブの設計検討が不十分なため、冷媒の気化が十分に行われず、液状でコンプレッサーに流入することがある。そのため、コンプレッサー内部部品に負荷がかかって損傷し、冷房性能が低下するおそれがある。

対策内容

全車両、エキスパンションバルブの開度を調整する。なお、走行距離が 1,000km 以上の車両についてはコンプレッサーを新品に交換する。